


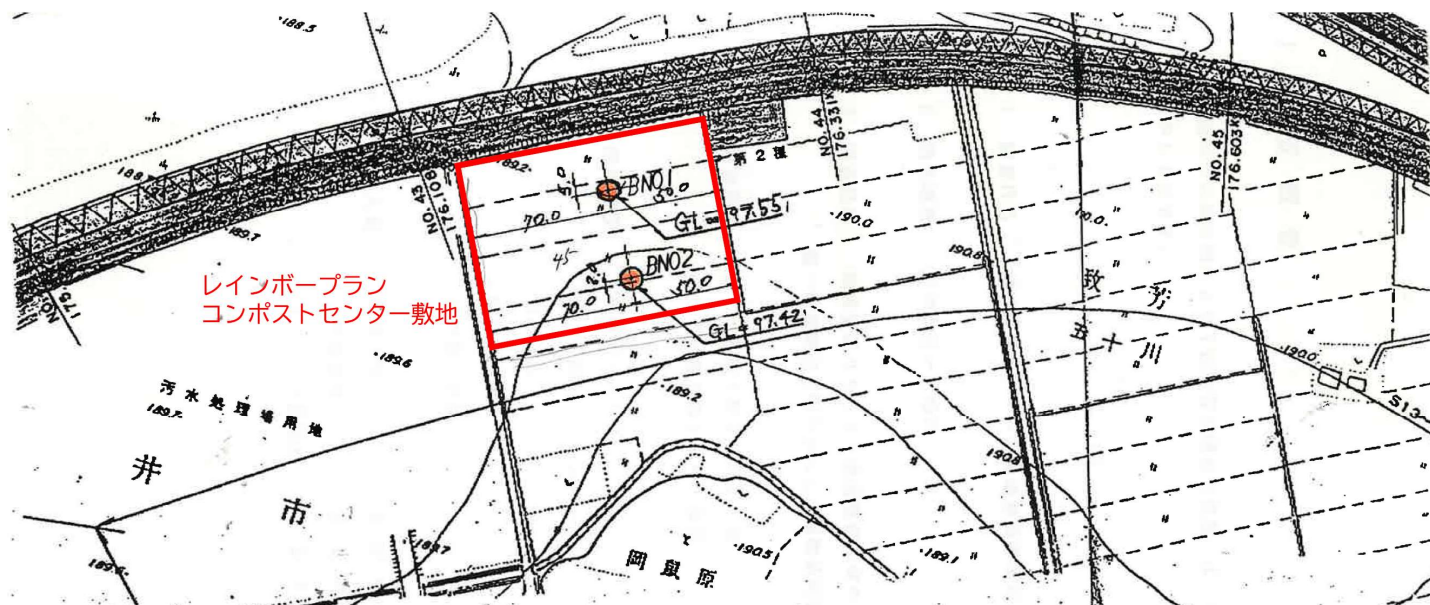

ボーリング柱状図

調 査 名 地域資源リサイクル推進整備事業用地地質調査

事業・工事名

ボーリングNo.							
----------	--	--	--	--	--	--	--

ボーリング名	B N O . 2		調査位置	長 井 市 五 十 川 地 内				北 緯	
発注機関	長 井 市			調査期間	平成 7 年 1 0 月 2 5 日 ~ 7 年 1 1 月 1 5 日			東 経	
調査業者名	(有) 新 和 ボーリング 電話 (0 2 3 8 - 8 4 - 2 1 0 6)		主任技師	加 藤 美 明		現 場 代 理 人	赤 岡 和 博	コ ン 鑑 定 者	小 関 一 美
ボーリング 責任者							土 屋 茂 樹		
孔 口 標 高	97.42m	角	180° 上	方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤 公 配	鉛 直 90°	水平 0°	使用 機 種
総掘進長	10.36m	度	下 0°	向					
試 錐 機	東邦地下工機製 D 1 - B 4 8 型				ハンマー 落 下 用 具				
エンジン	ヤンマー N F D 1 1				ポンプ				
					B G 3 型				

標尺	標高	層厚	深度	柱状	土質区分	色調	相對密度	相對稠度	記事	標準貫入試験			原位置試験		試料採取		室内試験 (進月日)
										深 度 (m)	10cm の 打撃回数	打撃 回数 ／ 貫入量 (cm)	深 度 (m)	試 験 名 および結果	深 度 (m)	試料 番号	
(m)	(m)	(m)	(m)	図						孔内水位(m)／測定月日							
	97.12	0.30	0.30	○	粘土質シルト	黄茶灰色			全体に粘着性土が軟らかく、砂力を含む。草根も混入。	11/2 2.70 号	1.15	10	9	7	26		
1				○							1.45	15	16	15	46		
2				○							2.15	10	9	5	24		
3				○							2.45	10	11	12	33		
4				○							3.15	13	13	15	40		
5				○							3.45	11	14	16	41		
6				○							4.15	12	13	15	40		
7				○							4.45	13	16	18	47		
8				○							5.15	10	14	18	42		
9				○							5.45	19	27	4	50		
10				○							6.15				21		
	87.08	10.08	10.38	○							6.45						
				○							7.15						
				○							7.45						
				○							8.15						
				○							8.45						
				○							9.15						
				○							9.45						
				○							10.15						
				○							10.38						